


میدان دوقور

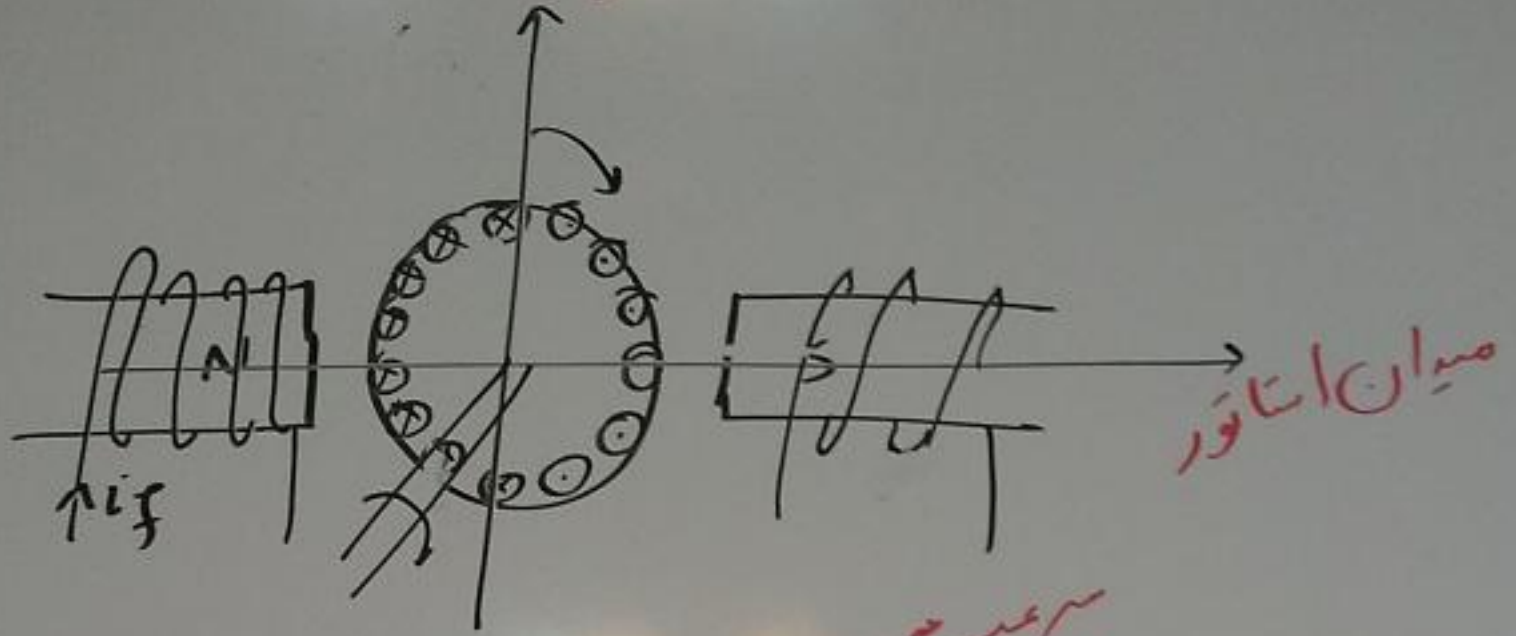

سیم بندی:  $E_a = K \phi_f \omega_m$

ولتاژ القای  
در دوقور

تعداد قطب

شمار استاتور

تعداد کل سادریا

$$K = \frac{PZ}{2\pi a}$$


$2mN$

تعداد سیم سادریا

نوع سیم بندی  
 $a = p$ : ساده  
 $a = 2$ : موجی


روابط توان و گشتاور و مدل موتور:

تخریب

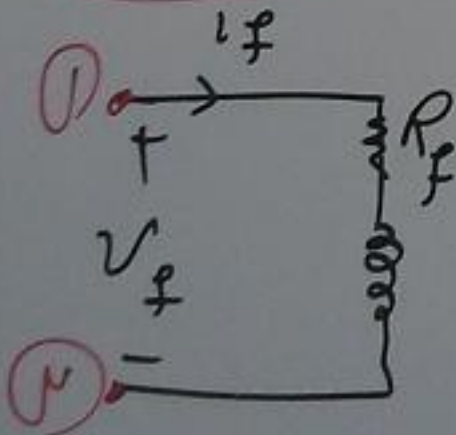

استاتور

موتور

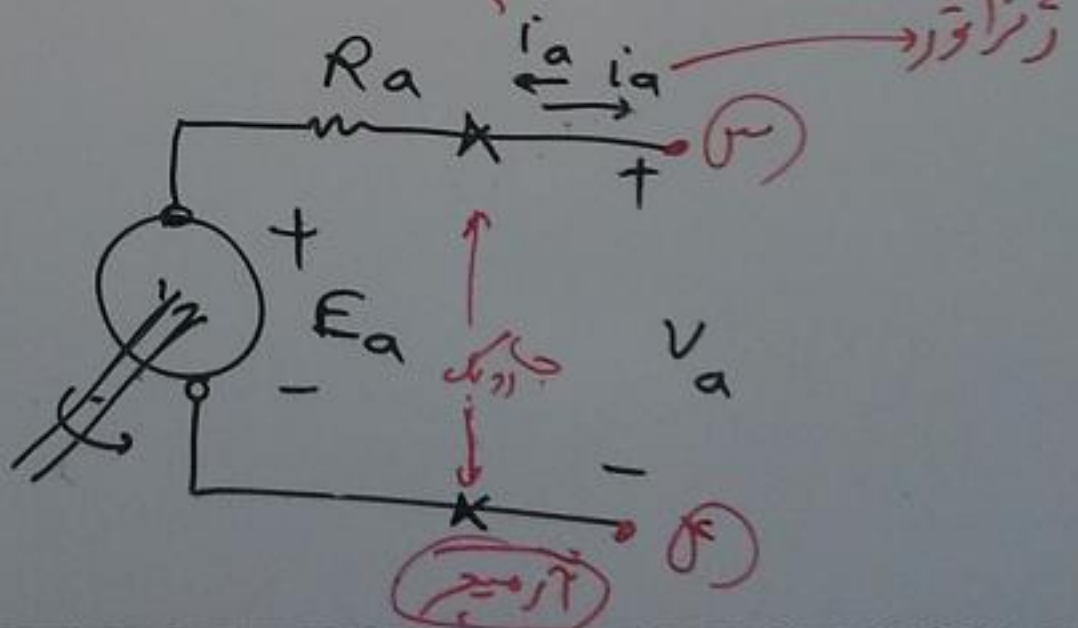

$E_a$  از  $i_a$  خارج شود: ژنراتور  
 } دو حالت برای  
 $E_a$  به  $i_a$  وارد شود: موتور } ماسترین  $D_c$  داریم

$R_f$ : مقاومت سیم بندی استاتور (تحرک)

$R_a$ : مقاومت سیم بندی روتور (آرمیچر)

$E_a$ : ولتاژ القاء شده روی روتور

داشتن  $\phi_f$   $\Rightarrow$  داشتن  $i_a$   $\Rightarrow$  بدیم  $v_a$   $\Rightarrow$  موقوری  
 داشتن  $i_a$   $\Rightarrow$  موقوری  $\Rightarrow$  ژنراتوری

راهی افتد  $i_a$   $\Rightarrow$  درست  $E_a$  می شود  $\Rightarrow$  می چنانیم: ژنراتوری

موتوری چرخد  $\Rightarrow$  راهی افتد  $i_a$   $\Rightarrow$  می دهیم  $v_a$ : موتور

موقوری  
یا ژنراتوری

$$P_m = E_a i_a$$


---



$$T_m = \frac{E_a i_a}{\omega_m}$$

توان مکانیکی  
گشتاور مکانیکی


آزادگردی:  $E_a = V_a + R_a I_a$

موتوردی:  $V_a = E_a + R_a I_a$

آزمایش ضابط صوت:

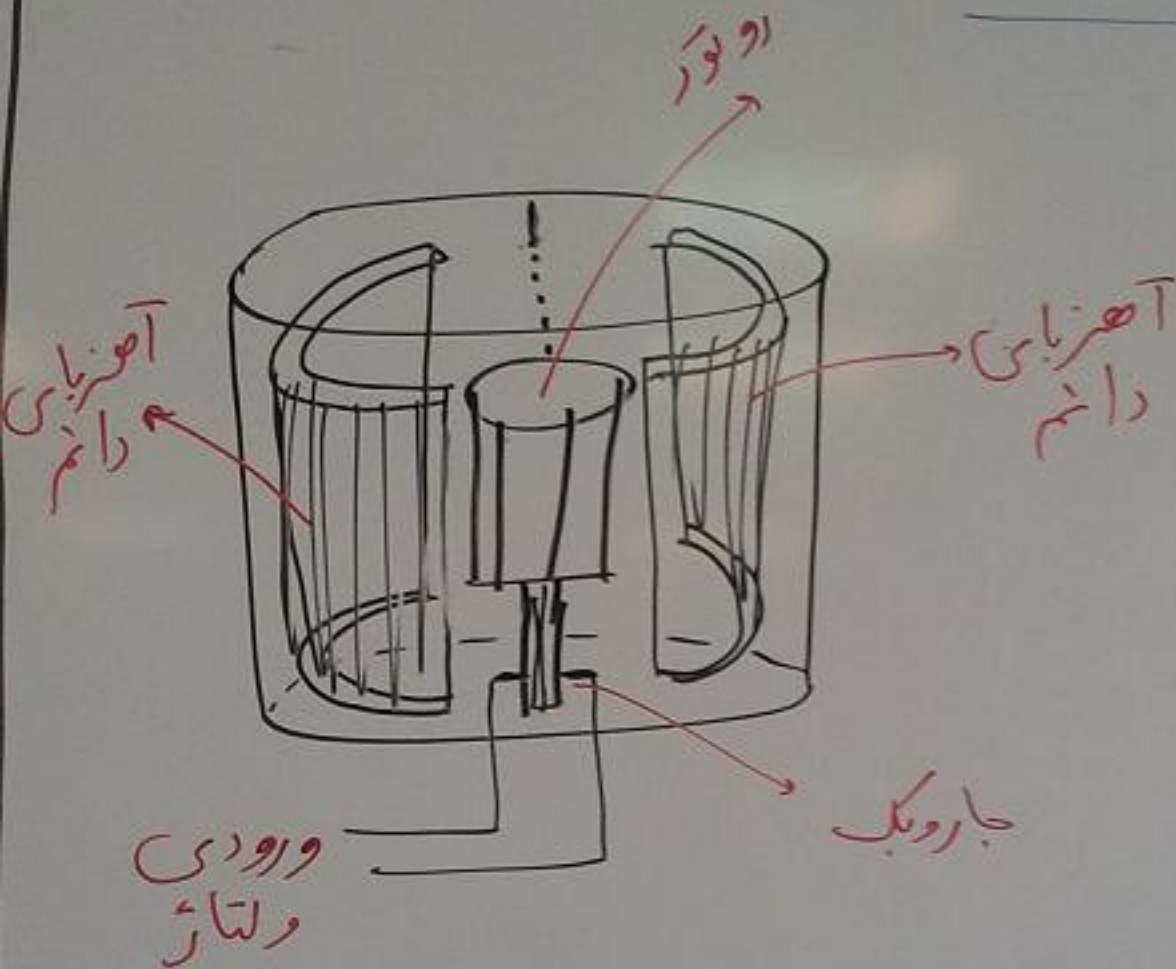


مدل صحبت شده به نام تحریک مستقل است

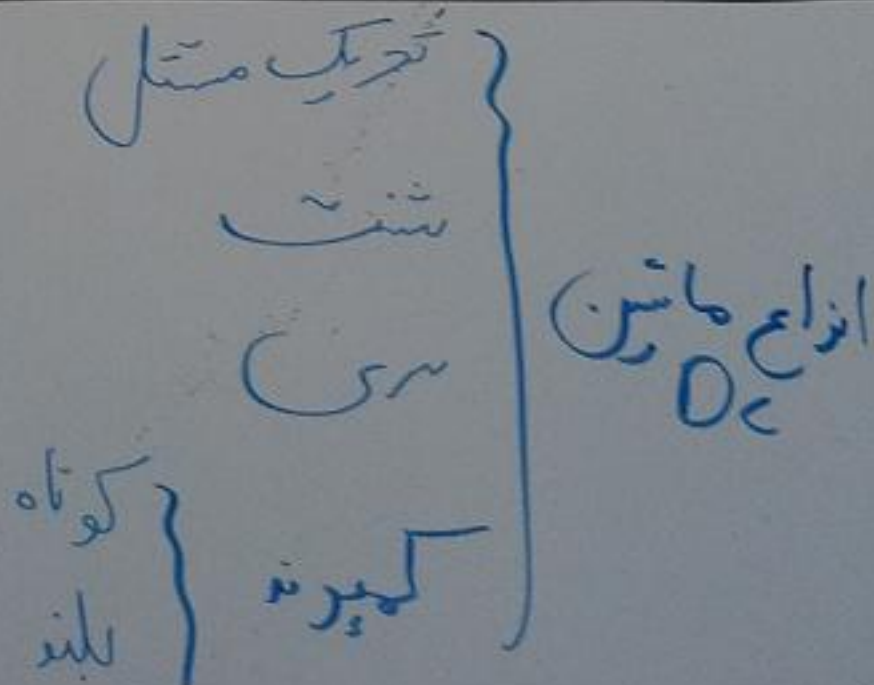




نست:

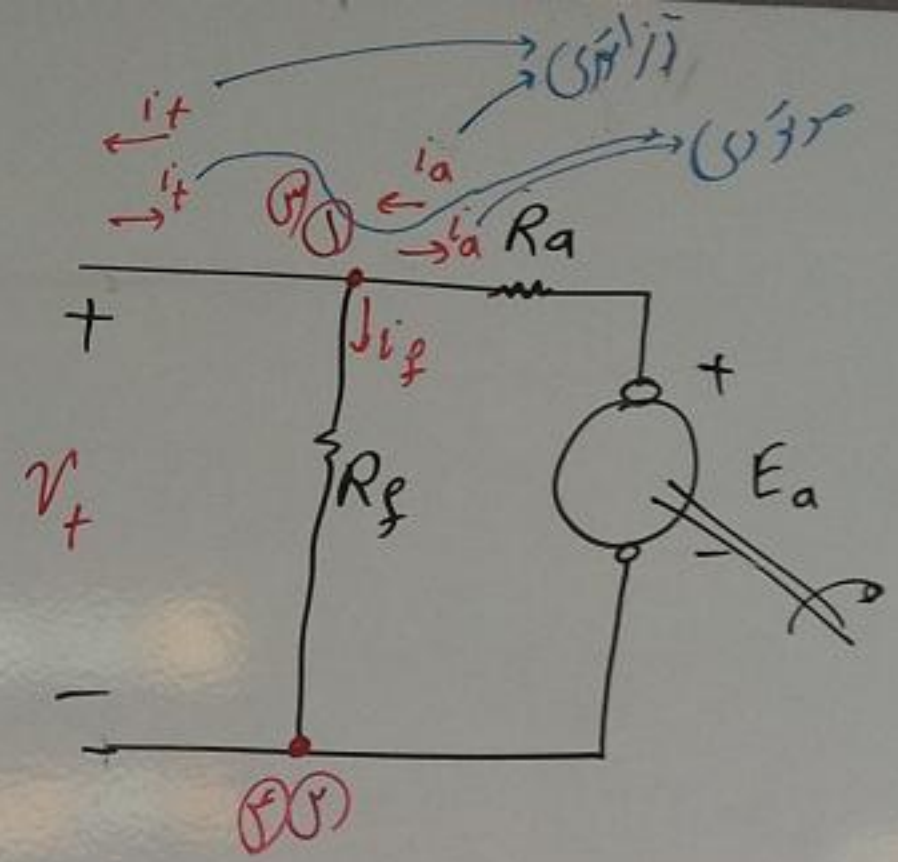


در حالت موتور  $V_+$  می دهیم پس  $\Phi$  ما داریم و ما  $E_a$  و موتور می چرخد.

در حالت ژنراتوری همچون اول ما نداریم پس  $\Phi$  نداریم و اگر آر میچرخد راجع  $E_a$  نخواهیم داشت. در عمل چون در ابتدا مقداری شار بسیار در استاتور داریم پس  $\Phi$  کمی داریم. پس اگر آر میچرخد راجع  $E_a$  یک مقدار  $E_a$  داریم. این مقدار کم  $E_a$  مقدار کمی  $\Phi$  ما درست می کند که این  $\Phi$  باعث زیاد شدن  $\Phi$  می شود پس  $E_a$  بیشتر شده و ولتاژ درست می شود.


سری

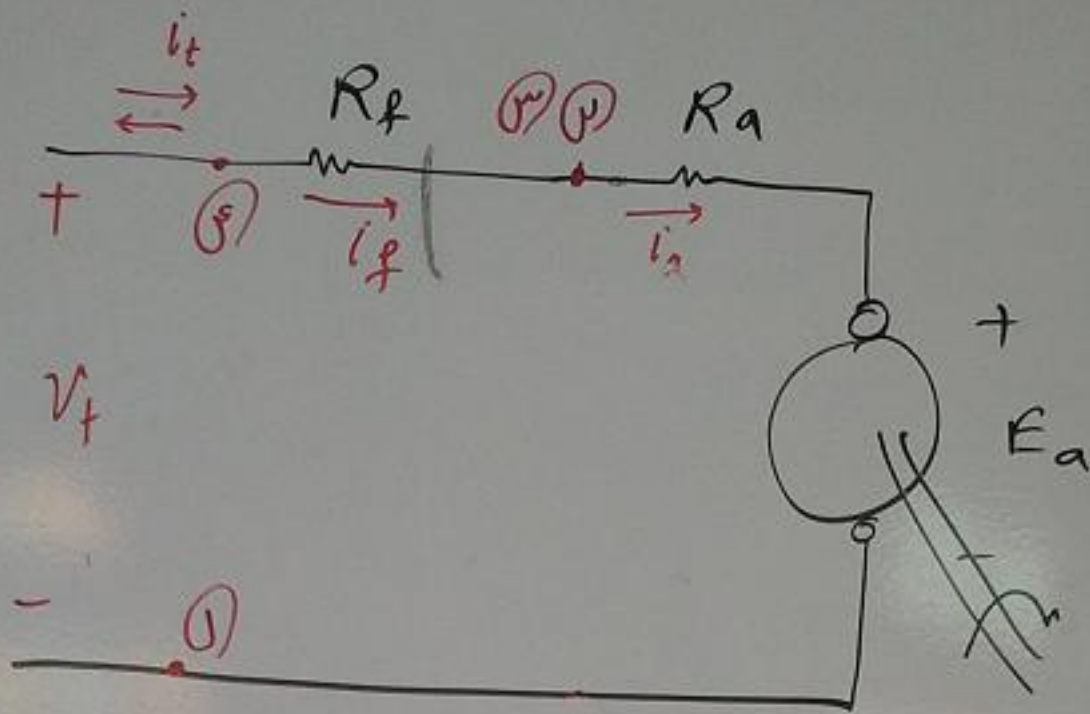


$$i_t = i_f = i_a$$

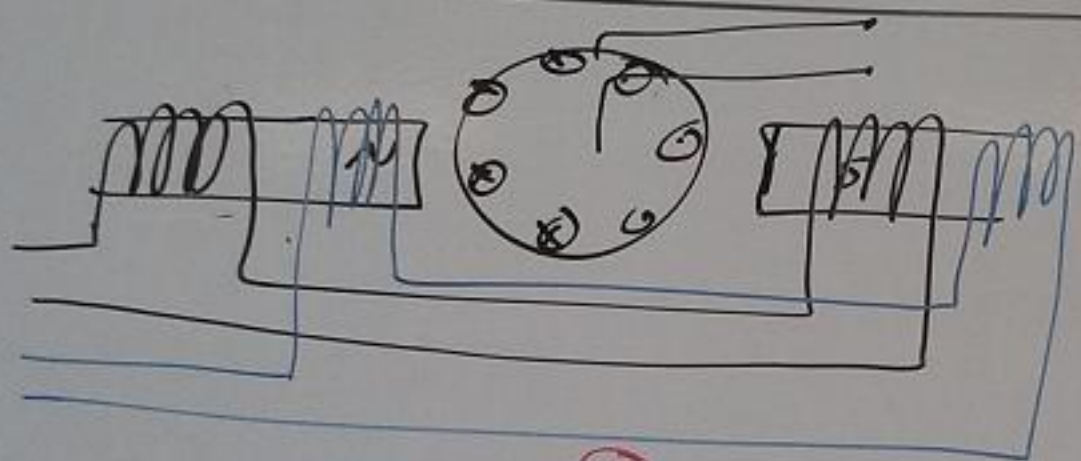


کپی بند (سنت)

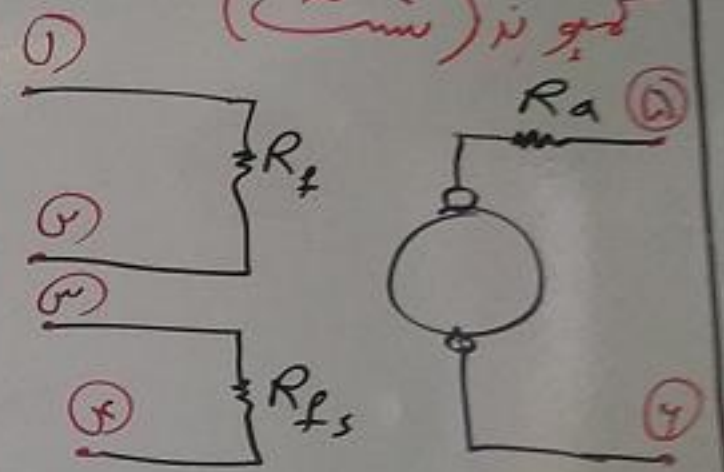

کپی بند کوتاه

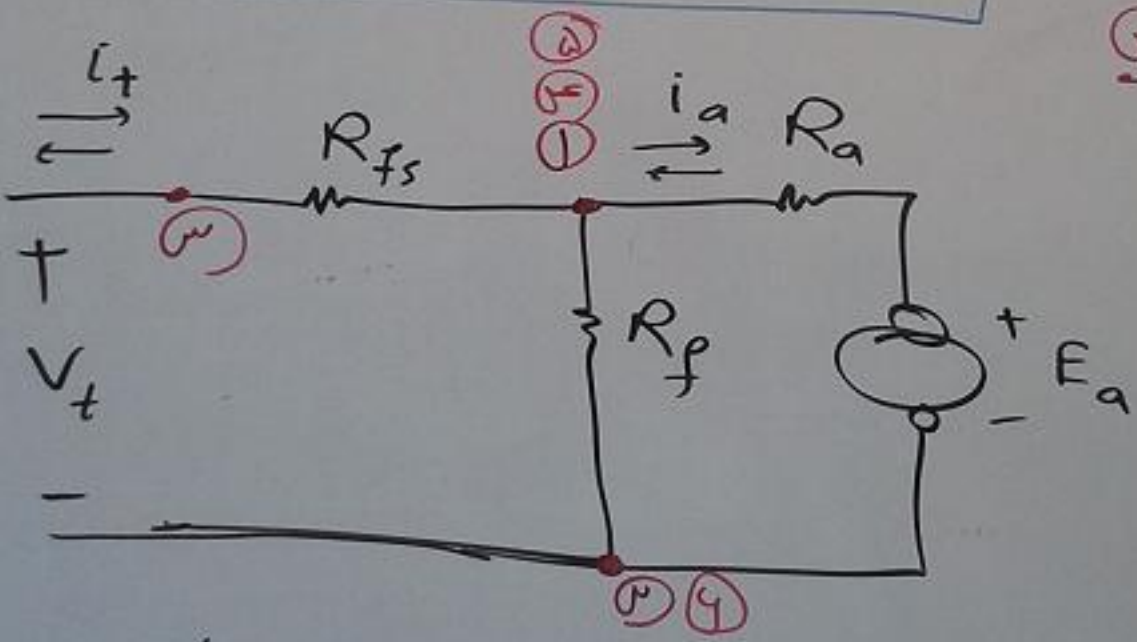


کپی بند بلند

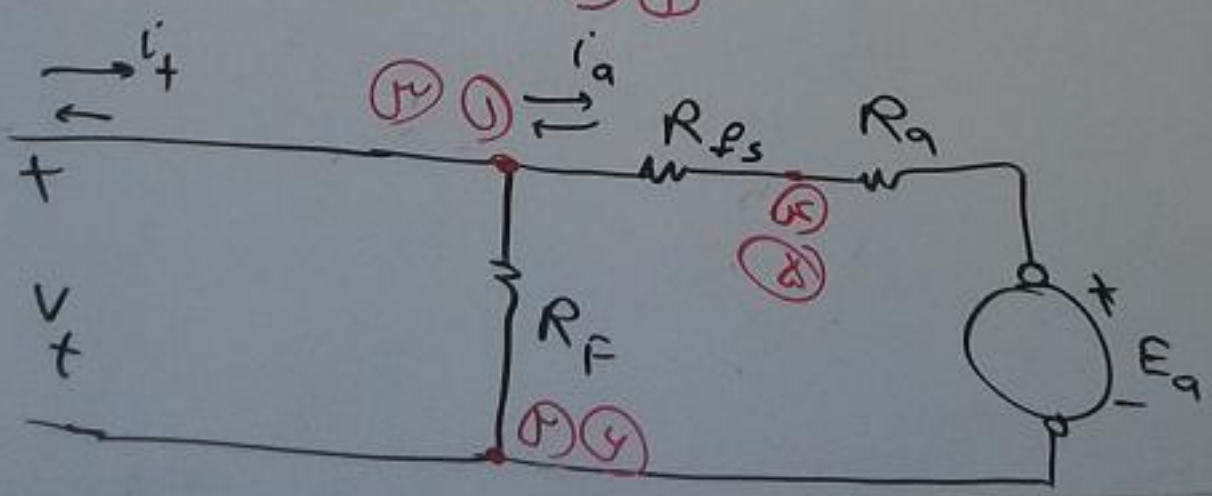




کپیوند اضافی یا نقصانی:

اگر شارها با هم جمع شوند کپیوند اضافی و اگر شارها از هم کم شوند کپیوند نقصانی است

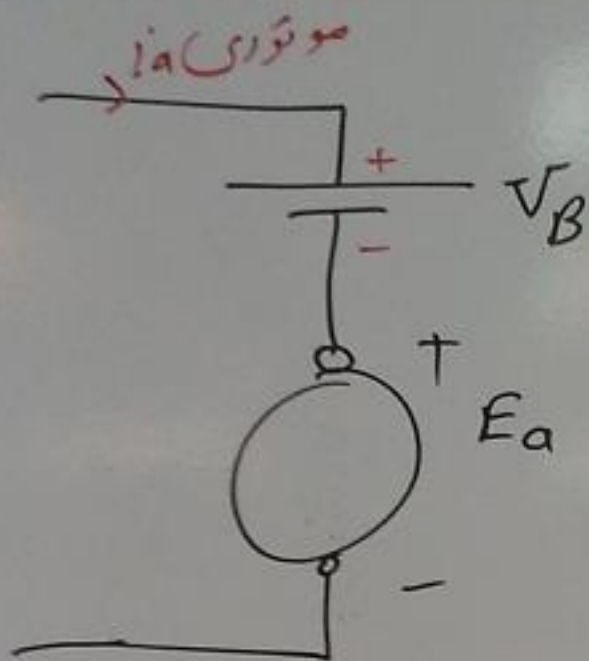

ولتاژ جاروبکیا:

مدل کردن جاروبکیا:

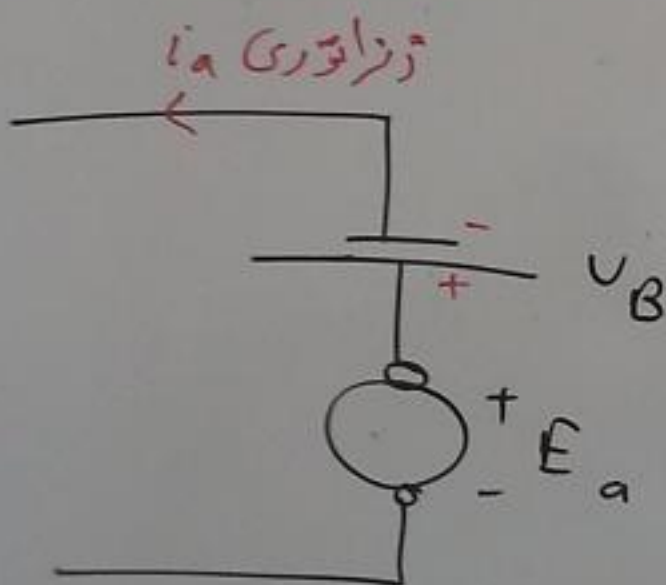

روابط جریان و ولتاژ و شار و توان در موتورهای DC:

$$\begin{cases} E_a = K \phi_f \omega_m \\ T_m = \frac{E_a i_a}{\omega_m} = \frac{K \phi_f \omega_m i_a}{\omega_m} = K \phi_f i_a \end{cases}$$

KVL در انواع موتورهای زینر

تغییرات  
شدت  
سری }  $\Rightarrow \phi_f$

از  $\phi_f$  تا اثر می‌گیرد


$\phi_f$  : کپوریت

از  $\phi_a$  و  $\phi_s$  که

$i_a$  یا  $i_s$  است یا  $i_f$

$$\phi_{f_{eff}} = \phi_f \pm \phi_{fs}$$

نتیجه

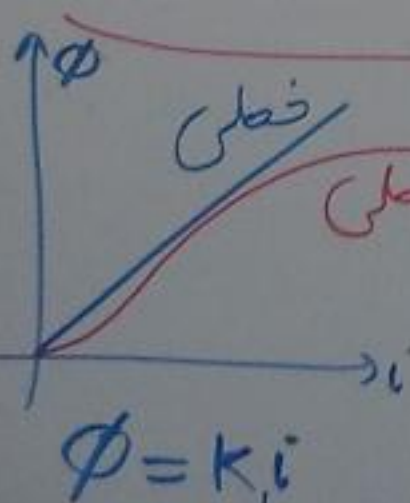

اگر سیستم معادله خطی باشد

$$\begin{cases} E_a = K k_1 i_f \omega_m \\ T = K k_1 i_f i_a \end{cases}$$

تورهای مستقل  
 ست  
 سری } ⇒ جریان ترکیب  $i_a$

حجم تعداد دور بیشتر باشد  
 شار بیشتر است  
 می شود

کیپوند :  $i_{f_{eff}} = i_f \pm \left( \frac{N_{fs}}{N_s} \right) i_{fs}$  → کیپوند بلند  $i_a$   
 کیپوند کوتاه  $i_a$

منحنی بی باری ماشین DC:



در صفحه قبل فرض کردیم  $\Phi$  رابطه خطی است.

ولی عمده‌تاً این رابطه خطی نیست. چند نکته:

۱) اندازه‌گیری  $\Phi$  سخت است پس بهتر است در نمودار طو و معادلات بنا نشود. در قبلی  $\Phi \sim i_a$  ربط داده شد که چون خطی بود برای غیر خطی صادق نیست.

۲) اگر ماشین به صورت ترکیب مستقل باشد و جریان از آن عبور کشیده نشود  $E_a = U_a$





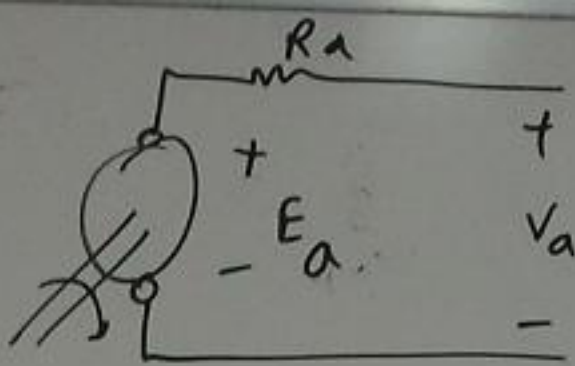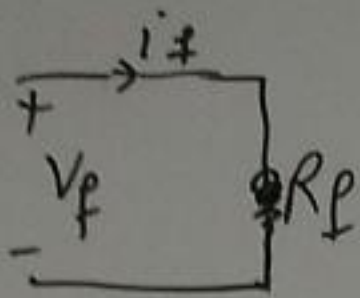

۳ اگر سرعت ثابت باشد آنوقت  $E_a \propto \Phi_f$

نتیجه گیری از این نکته :

می توان در حالتی که ژنراتور در حرکت مستقل داریم که باری (جریان) ندارد رابطه  $i_f$  با  $E_a$  را به صورت نمودار نشان داد:

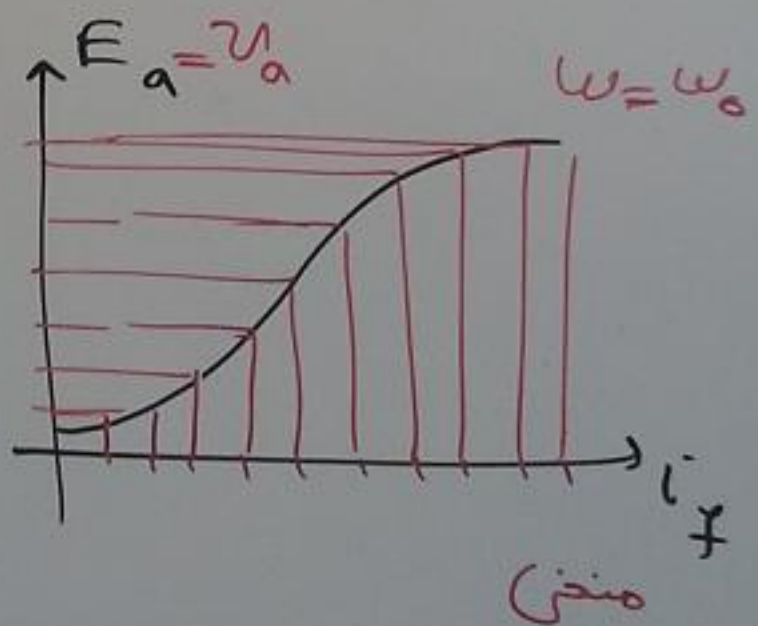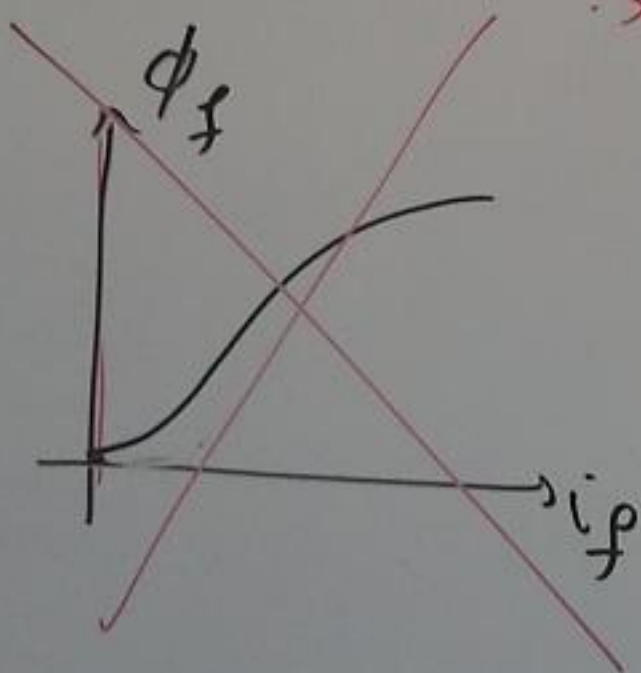


پس در حالت سرعت ثابت  $i_f$  های مختلف می دهیم و  $E_a$  را اندازه گیری می کنیم.

اگر سرعت تغییر کرد ولی  $\phi$  یا  $\omega$  تغییر نکند:

$$\frac{E_{a2}}{E_{a1}} = \frac{\omega_{m2}}{\omega_{m1}}$$

و کیفیت ولتاژ خروجی و سرعت در موتور ها و ژنراتور های DC:

موتور در حرکت مستقل:

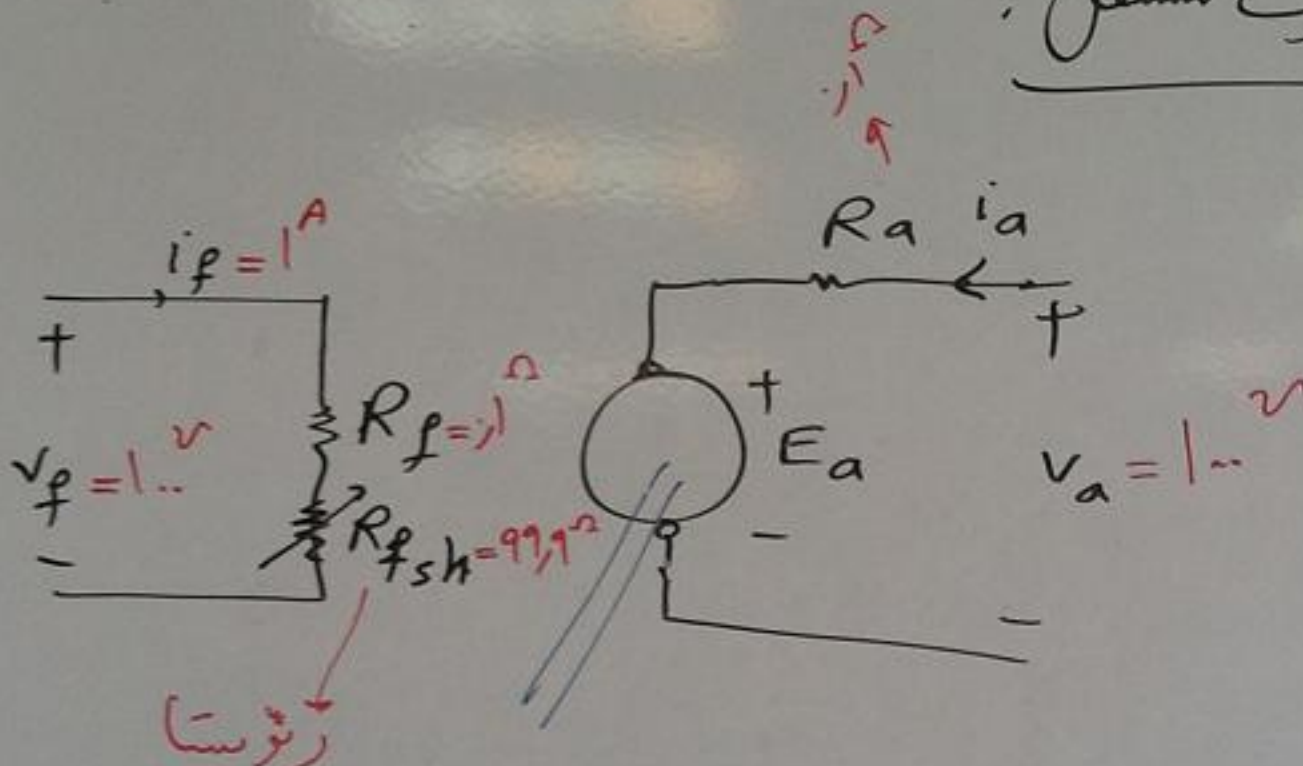

در لحظه اول  $v_a = 1$  به موتور اعمال می کنند.

در لحظه اول ( $\omega_m = 0$ )  $E_a = 0$ . جریان  $i_a = \frac{1 - 0}{91} = 1$  A از موتور می گذرد.

موتور می پرسد و  $E_a$  زیاد می شود تا  $i_a = \frac{1 - 91}{91} = 2$  A.  $E_a = 91$  V  
 $\omega = 9.1 \text{ rad/s}$  فرض کنید و  $P = 2 \times 91 = 182$  W

در راه اندازی جریان حدوداً ۲-۵ برابر جریان نامی است که در شبکه قدرت باعث کم شدن ولتاژ ورودی می شود.




اگر بار موثر زیاد شود یعنی توان زیاد شود ← سرعت کم می شود

$$\omega = 9.4 \text{ rad/s} \Rightarrow E_a = 94 \text{ V} \Rightarrow i_a = \frac{1 - 94}{1} = 4 \text{ A}$$

$$P = E_a i_a = 376 \text{ W}$$

↓  
 جریان فیل بیشتر از کم شدن  
 ولتاژ زیاد شده پس توان  
 زیاد شد ولی دور کم شده

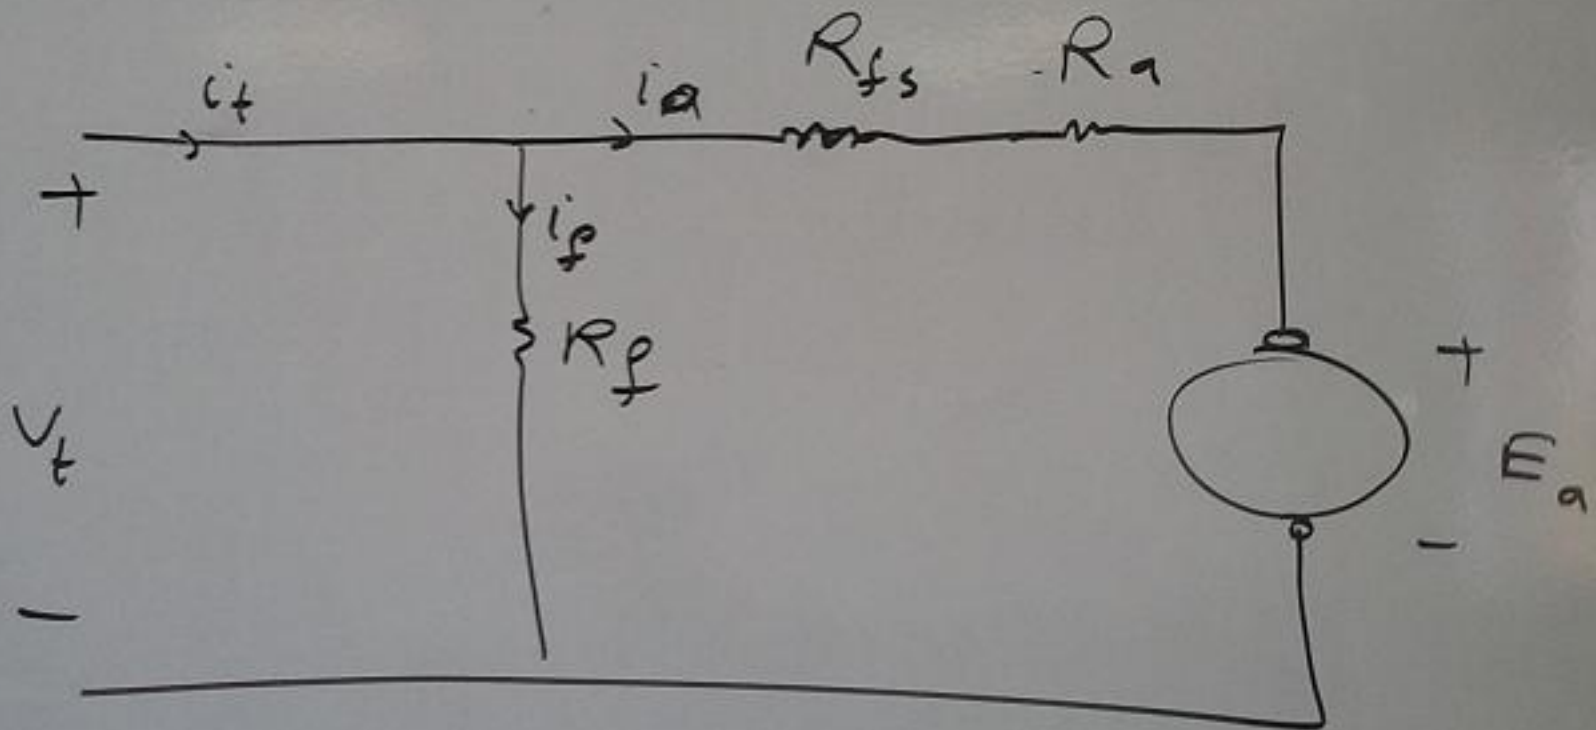

وقتی بار می کشیم  $\Rightarrow i_a \uparrow \Rightarrow i_{fs} \uparrow \Rightarrow \phi_f \uparrow \Rightarrow E_a \uparrow$

$\omega_m \uparrow \Rightarrow$  می توان  $N_{fs}$  را ولوری تعیین کرد که  
 سرعت تعیینی نکند

در حالت ژنراتوری صحبت می کنیم با بار دور به ولتاژ خروجی ربط پیدا می کند.